


# 3E current sensor

$I_{PN} = 100 A$

## Датчик тока SC6 - 100A

Для электронного преобразования токов: постоянного, переменного, импульсного и т.д. в пропорциональный выходной ток с гальванической развязкой между первичной (силовой) и вторичной (измерительной) цепями.

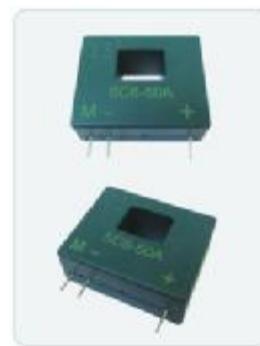

### Электрические параметры

$I_{PN}$	Номинальный входной ток, эфф.знач.	100	A
$I_p$	Диапазон преобразования	0 .. ± 200	A
$R_M$	Величина нагрузочного резистора при $T_A = 70^\circ C$		
		$R_{M\min}$	$R_{M\max}$
	питание ± 12 В      при ± 100 A <sub>max</sub>	10	80      Ом
	питание ± 15 В      при ± 100 A <sub>max</sub>	30	80      Ом
$I_{SN}$	Номинальный аналоговый выходной ток	100	mA
$K_N$	Коэффициент преобразования	1 : 1000	
$V_c$	Напряжение питания (± 5 %)	± 12 .. 15	V
$I_c$	Ток потребления	10(@±15V)+ $I_s$	mA
$V_d$	Электрическая прочность изоляции, 50 Гц, 1 мин	3.0	kV

### Точностно-динамические характеристики

$X$	Точность преобразования при $I_{PN}$ , $T_A = 25^\circ C$	± 0.5	%
$\xi_L$	Нелинейность	< 0.15	%
$I_o$	Начальный выходной ток при $I_p = 0$ , $T_A = 25^\circ C$	Средн ± 0.15	Макс ± 0.35      mA
$I_{ot}$	Температурный дрейф $I_o$ - 40°C .. +85°C	± 0.60	± 1.20      mA
$t_r$	Время задержки при 90 % от $I_{p\max}$	< 1	мкс
$di/dt$	Скорость нарастания входного тока	> 100	A/мкс
$f$	Частотный диапазон (-1дБ)	0 .. 100	кГц

### Справочные данные

$T_A$	Рабочая температура	- 40 .. + 85	°C
$T_s$	Температура хранения	- 40 .. + 90	°C
$R_s$	Выходное сопротивление при $T_A = 70^\circ C$	30	Ом
$m$	Вес, не более	22	г

### Отличительные особенности

- Компенсационный датчик на эффекте Холла
- Изолирующий пластиковый негорючий корпус

### Преимущества

- Отличная точность
- Хорошая линейность
- Очень низкий температурный дрейф
- Оптимальное время задержки
- Широкий частотный диапазон
- Высокая помехозащищенность
- Высокая перегрузочная способность.

### Применение

- Частотно-регулируемый привод переменного тока
- Преобразователи для привода постоянного тока
- Системы управления работой аккумуляторных батарей
- Источники бесперебойного питания
- Программируемые источники питания
- Источники питания для сварочных агрегатов.

Изготовитель -  
фирма 3E Sensor  
Поставщик -

ООО "Лаборатория ДТиН"

# 3E current sensor

## Размеры SC6 - 100A (в мм)



## Механические характеристики

- Общий допуск  $\pm 0.2$  мм
- Подключение первичной цепи через отверстие  $13.5 \times 10$  мм
- Подключение вторичной цепи 3 вывода  $0.8 \times 0.8$  мм

## Примечания

- $I_s$  положителен, когда  $I_p$  протекает в направлении, обозначенном стрелкой на корпусе.
- Температура первичной шины не должна превышать  $90^\circ\text{C}$ .
- Наилучшие динамические характеристики ( $di/dt$  и время задержки) достигаются при полном заполнении неизолированной первичной шиной входного отверстия датчика.
- Для получения наилучшей магнитной связи дополнительные первичные витки следует прокладывать через верхнюю сторону датчика.